

Pro'sKit®

HRV7708

GK-390NF

Pistola de pegamento por fusión 100W



Manual de usuario




Precaución

Tenga en cuenta las siguientes notas de seguridad para evitar fallos de funcionamiento, daños o lesiones físicas:

- Este artículo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del artículo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Mantenga el artículo o sus materiales de embalaje fuera del alcance de los niños
- No deje el artículo sin supervisión mientras esté encendido. Mantenga a los niños alejados mientras el artículo esté en uso.
- No lo utilice si el artículo o su cable de alimentación están dañados.
- No pase el cable de alimentación alrededor de bordes afilados o sobre superficies calientes.
- No toque la boquilla ni el pegamento derretido, ya que su temperatura será bastante alta.
- No utilice la pistola antes de que el pegamento se haya ablandado por completo.
- Por favor, espere de 2-5 minutos para presionar el gatillo después de enchufar la pistola.
- No la incline hacia atrás mientras esté en uso.
- Coloque la pistola de pegamento por fusión sobre una superficie sólida y nivelada.
- Apague el equipo y desconéctelo cuando no esté en uso. No tire del cable de alimentación, sujete siempre el enchufe.
- Deje que el artículo se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.
- No sumerja el artículo en líquidos de ningún tipo. No utilice el artículo para calentar plástico o líquidos.
- No desmonte el artículo ni intente repararlo usted mismo. No contiene piezas reparables.
- Use solo barras de pegamento diseñadas para pistolas de pegamento termofusible.

Descripción de las partes

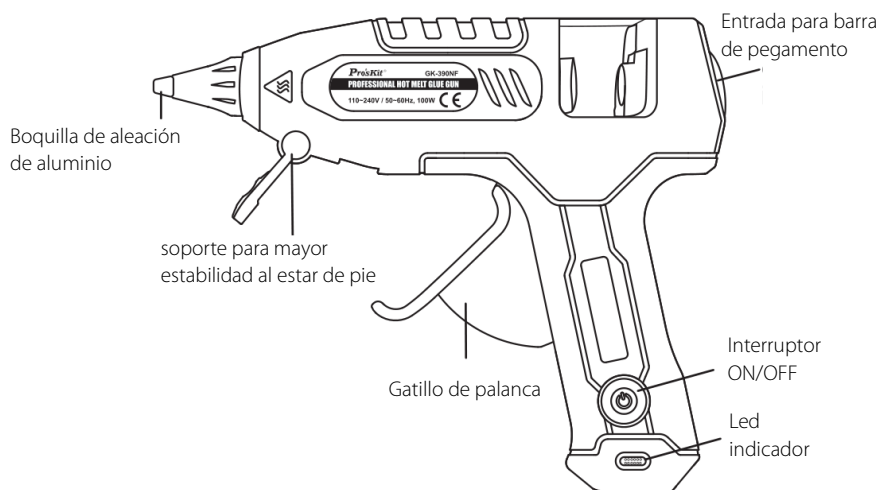

Sign estas sencillas instrucciones para un funcionamiento sin problemas:

Paso 1:



Inserte la barra de pegamento a través de la entrada posterior

Paso 2:



Enchufe el cable de corriente a una toma de 110 o 240Vca

Paso 3:



Incline la pistola hacia adelante y apóyela sobre el soporte de metal y coloque un cartón debajo de la boquilla.
Espere 2-5 minutos para que el pegamento se ablande

Paso 4:



Acerque la boquilla a la superficie limpia y seca que desea pegar y presione el gatillo para que salga el pegamento fundido, suelte el gatillo para detener el flujo de pegamento.
Aplique presión sobre la superficie pegada durante 90 segundos aproximadamente para una correcta unión.

Características

Modelo	HRV7708 – GK-390NF
Voltaje de alimentación	110-240Vca
Potencia	100W
Temperatura de fusión	+200°C
Elemento calefactor	PTC
Tiempo de precalentamiento	2-5 minutos
Flujo de pegamento	15-25 gramos por minuto
Barra de pegamento	Ø11mm
Peso	280g aprox.

Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.



Pro'sKit®



寶工實業股份有限公司

PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD

<https://www.prokits.com.tw>

Email: pk@mail.prokits.com.tw

© Prokit's Industries Co., LTD. All rights reserved (C)