




# INSTRUCCIONES



Estación meteorológica con sensor remoto inalámbrico

**Alecto**<sup>®</sup>  
**WS-2900**

# RESUMEN

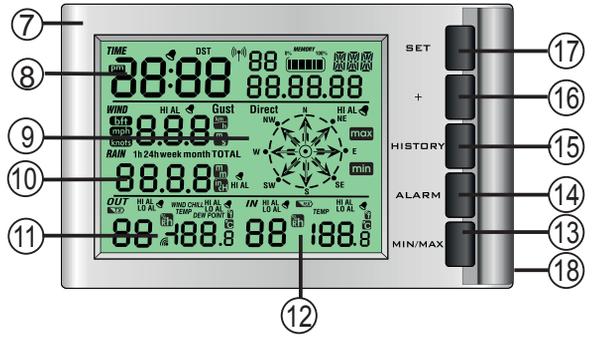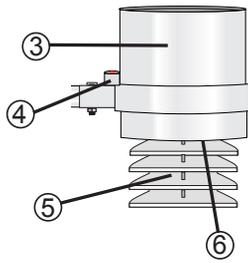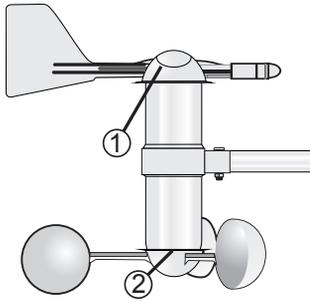

- 1: Veleta
- 2: Anemómetro
- 3: Pluviómetro
- 4: Nivel para colocar el pluviómetro
- 5: Temperatura y humedad + DCF receptor (reloj) y el envío de la unidad.
- 6: Batería y el botón de envío
- 7: Unidad interior (receptor)
- 8: Reloj
- 9: Datos del viento

- 10: Datos de las precipitaciones
- 11: Temperatura y humedad exterior
- 12: Temperatura y humedad interior
- 13: Tecla "min/max"
- 14: Tecla "alarm"
- 15: Tecla "history"
- 16: Tecla "+"
- 17: Tecla "set"
- 18: Conector para adaptador de DC 6V >30mA





## La señal de la unidad exterior:

Asegúrese de que la unidad exterior y unidad interior antes de firmar en cada conjunto de la unidad al aire libre.

Vea las instrucciones de instalación para la sección de instalación en la página 3


## Nivelación de la unidad exterior:

Usando el nivel de gota es fácil nivelar la unidad exterior para el correcto funcionamiento del medidor de lluvia

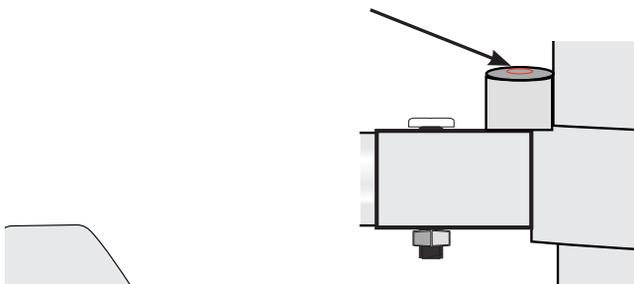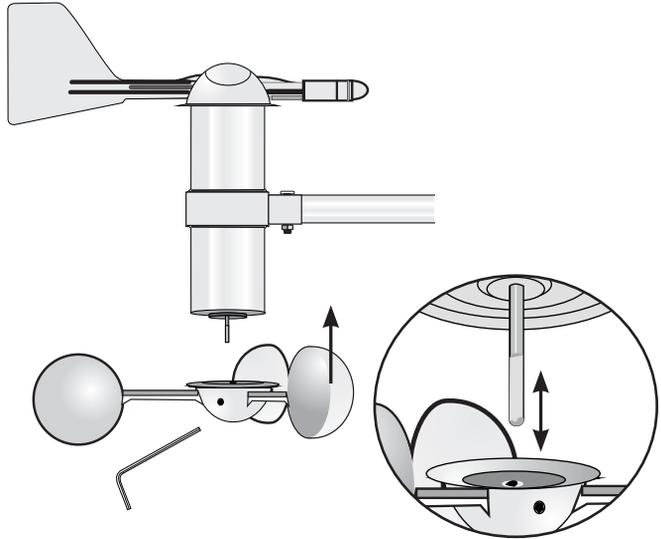

## Montar el anemómetro:

Deslice el centro de las paletas sobre el eje del anemómetro. Nótese que el lado aplanado del eje corresponde al interior de las palas. Después de colocarlo, se puede apretar la cabeza hexagonal con la llave Allen.

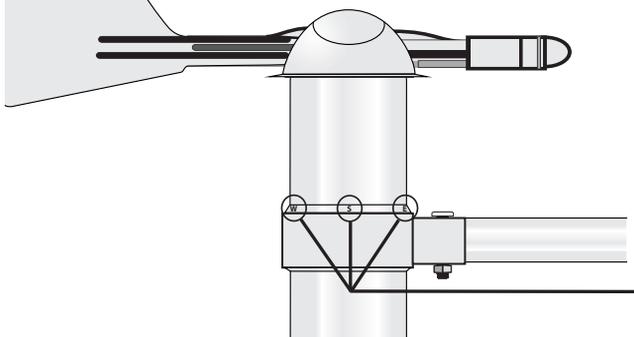

## Alineación de la veleta:


En el borde de la veleta, cerca de la conexión de la boquilla, están las direcciones, N (norte), E (este), S (Sur) y W (oeste) indicadas. Girar el mástil de manera que corresponden a las direcciones reales.

## INSTALACION

Todo el conjunto puede ser instalado para su uso. Vea instalación de los sensores exteriores. Instale la unidad exterior, solo después de colocar la unidad interior.

### Unidad exterior:

La tapa del compartimento de las pilas se encuentra en la parte inferior del pluviómetro. Retire el tornillo de sujeción y tire de la tapa de las baterías.

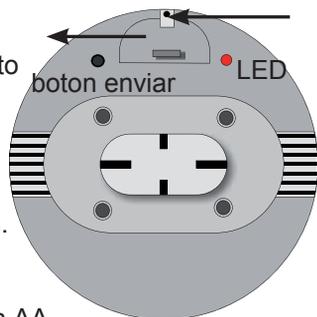

### Instalación de las pilas:

Inserte dos pilas alcalinas AA de 1,5 voltios con la polaridad correcta en el alojamiento de las pilas de la unidad exterior.

Coloque en el alojamiento de las pilas de la unidad interior tres pilas alcalinas AA 1,5 voltios con la polaridad correcta.

*La unidad interior emite un pitido. La pantalla se iluminará después de un pitido aparecerán en la pantalla de la unidad interior, los datos de medición.*

*El indicador LED de la unidad exterior se iluminará 4 segundos después de colocar las pilas.*

Si el icono "☎" aparece en la pantalla indica que la unidad interior está esperando la señal de la unidad exterior. Si encuentra el icono "☎" desapareciera de la pantalla.

Las unidades están conectadas entre sí.

**PRECAUCIÓN:** durante el enlace no abra ninguna tecla pulsada, de lo contrario este fallará.

Si el enlace no se realiza correctamente, puede repetir el procedimiento. **Pero espere al menos 10 segundos** antes de reemplazar las pilas.

Asegúrese de cambiar las pilas de ambas unidades a la vez.

También es posible transmitir pulsando el botón que está junto a las pilas. Para la puesta a cero, es posible retirando las pilas de las dos unidades.

### Después del inicio de sesión:


Coloque el tornillo de fijación, en la tapa de las pilas de la unidad exterior.

Dependiendo del valor de la medición registrada por la unidad exterior hace contacto con la unidad interior para transmitir los nuevos valores. La recepción de la DCF necesita más tiempo. Si el DCF se ha conectado, esta se transmite a la unidad interior. En la pantalla se enciende el icono de DCF. El reloj ya está actualizado por el DCF.

## Observaciones:

La unidad interior también puede ser utilizada sin unidad exterior. La pantalla muestra el valor "-" o "0" de los datos proporcionados por la unidad exterior. El DCF no se recibe.

## PANTALLA

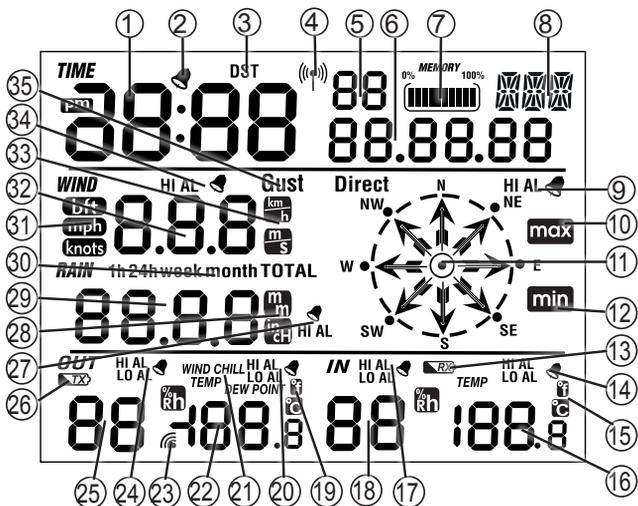

- |   |   |
|---|---|
| 1: Reloj                                      | 21: Ver la indicación de la sensación térmica y el punto de rocío (dew point) |
| 2: Alarma                                     | 22: Muestra la temperatura exterior   |
| 3: Indicador DST (zona horaria)               | 23: Indicador de recepción del exterior                                       |
| 4: Indicador DCF (recepción de la señal)      | 24: Alarma de alta /baja humedad exterior                                     |
| 5: Muestra los segundos                       | 25: Ver la humedad exterior   |
| 6: Muestra la fecha                           | 26: Indicador de batería baja unidad exterior                                 |
| 7: % de memoria ocupada                       | 27: Alarma de lluvia  |
| 8: Muestra los días                           | 28: La unidad de precipitaciones en mm  |
| 9: Alarma de temp. y dirección                | 29: La cantidad de lluvia   |
| 10: Indicador de valor máximo                 | 30: Ver precipitaciones en 1 hora, 24 h o 1 semana, 1 mes o total.            |
| 11: Dirección actual del viento               | 31: Unidad de la velocidad del viento en beaufort, nudos, km/hora o m/s.      |
| 12: Indicador de valor mínimo                 | 32: Velocidad del viento  |
| 13: Indicador de batería baja unidad interior | 33: Ver 31  |
| 14: Alarma de alta /baja temperatura interior | 34: Alarma de máxima velocidad del viento (del viento medida)                 |
| 15: Ver temperatura en °C of °F               |   |
| 16: Muestra la temperatura interior           |   |
| 17: Alarma de alta /baja humedad interior     |   |
| 18: Ver la humedad interior                   |   |
| 19: Ver temperatura en °C of °F               |   |
| 20: Alarma de alta /baja temperatura exterior |   |

## PANTALLA

### General:

La temperatura y humedad actuales se muestran correctamente sólo después de que la unidad interior y exterior han estado funcionando durante varias horas y sin moverlas. Cuando se reciben datos de la unidad exterior, el icono "☎" parpadea y brevemente.

La configuración se puede cambiar presionando las teclas "+" (aumentar) ó "MIN/MAX" (reducir).



## Contraste de la pantalla:

El contraste de la pantalla es fácil de cambiar para que se pueda leer mejor.

- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos hasta que el ajuste de contraste, **LCD5** aparece y parpadea
- Pulse **“+”** o **"MIN/MAX"** para ajustar el contraste de la pantalla. El rango de control es de 0 a 8. Por defecto viene ajustado a 5.
- Pulse la tecla **"history"** para salir.

## Fecha y hora:

El WS-2900 tiene un receptor integrado DCF. Con esta señal del reloj del receptor DCF recibió de Frankfurt. Esta señal asegura que el reloj muestre la hora con gran precisión. Mientras se reciba la señal El receptor DCF se coloca en la unidad exterior. Pueden pasar varias horas antes de que reciba la señal y la transmita a la unidad interior.

Si no recibimos señal desde la unidad exterior, debemos girar la unidad DCF para que emita.

La hora se puede programar manualmente pero el radio-reloj DCF tiene prioridad y la sobrescribira. En el momento en que la señal DCF es recibida por la unidad exterior y enviada automaticamente a la interior y sobrescribira la hora actual.

## Ajuste de la hora y la zona horaria:

La pantalla del reloj se puede cambiar a visualización de 12 o 24 horas, la zona horaria y la hora. Si esta fuera de la zona horaria de Frankfurt donde esta el DCF seleccione una zona horaria diferente.

- Pulse la tecla **"SET"** durante 3 segundos. **LCD5** parpadea en la pantalla.
- Pulse de nuevo el botón **"SET"**. En la pantalla del reloj, parpadea el dígito de la zona horaria.
- Pulse el botón **“+”** o **"MIN/MAX"** para seleccionar la zona horaria.
- Pulse el botón **"SET"** para ir al formato de 12 o 24 horas.
- Pulse el botón **“+”** o **"MIN/MAX"** para seleccionar entre 12 y 24 horas.
- Pulse el botón **"SET"** para ajustar las horas.
- Pulse el botón **"SET"** para ajustar los minutos.
- Pulse la tecla **"history"** para salir del ajuste.


## Establecer fecha:

Establecer el orden día/mes o mes/día.

- Pulse la tecla **"SET"** durante 3 seg. **LCD5** el icono parpadea en la pantalla.
- Pulse la tecla **"SET"** 5 veces. parpadea MD Mes/día ó DM día/Mes.
- Pulse la tecla **“+”** ó **"MIN/MAX"** para alternar Md of dM
- Pulse la tecla **"SET"** para cambiar el año wjzigen
- Pulse la tecla **"SET"** para establecer el mes o el día. (dependiendo de si Md ó dM )
- Pulse la tecla **"SET"** para establecer el mes o el día. (dependiendo de si dM ó Md )
- Pulse la tecla **"history"** para salir del modo ajuste.

## Viento:

La velocidad del viento se puede visualizar en diferentes formatos. Dependiendo de su preferencia, el indicador se mostrará en metros por segundo (m/s), kilómetros por hora (km/h), nudos (knots), millas por hora (mph) o Beaufort (bft). La dirección del viento se mide con precisión con la unidad exterior. Esta medición depende de que el sensor de dirección del viento este correctamente instalado y alineado.

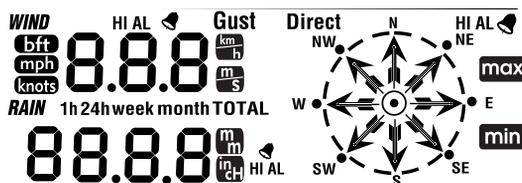

- Pulse la tecla **"SET"** durante 3 seg. **LCD5** el icono parpadea en pantalla.
- Pulse la tecla **"SET"** 9 veces. las unidades de viento parpadean en pantalla.
- Pulsela tecla **“+”** ó **"MIN/MAX"** para seleccionar la unidad bft(beaufort), mph(millas por hora), Nudos, Km/h (kilometros por hora) ó m/s(metros por segundo)
- Pulse la tecla **"SET"** para modificar la dirección del viento. Si el anemometro esta alineado correctamente, no sera necesario hacer este ajuste.
- Pulse la tecla **"history"** para salir del modo de ajuste.

## Ajuste le da velocidad mas alta del viento "RAFAGA"

- Pulse el botón **"SET"** el valor de la velocidad del viento parpadea.
- Pulse el botón **“+”** ó **"MIN/MAX"** para cambiar entre normal ó GUST (la velocidad mas alta de las rafagas de viento)
- Pulse el boton **"history"** para salir del ajuste.

## Precipitaciones (lluvia):

Las precipitaciones se miden con el pluviometro. La unidad de medida es en mm. ó pulgadas. El tiempo de la precipitación se puede mostrar en 1 hora, 24 horas, 1 semana, 1 mes, ó el total desde el inicio de la medición.

RAIN 1h 24h week month TOTAL  
88.8.8  HI AL

- Pulse el botón "SET" durante 3 seg.  el icono parpadeara en la pantalla.
- Pulse el botón "SET" 10 veces. Las unidades de precipitación parpadearan.
- Pulse el botón "+" ó "MIN/MAX" para elegir entre mm. ó pulgadas (inch).
- Pulse el botón "history" para salir de ajuste.

## Ajuste de la unidad de tiempo de precipitacion:

- Pulse el botón "SET" 2 veces. la unidad de tiempo de precipitaciones parpadeara.
- Pulse el botón "+" ó "MIN/MAX" para elegir 1h, 24h (24 horas), week (semana), month (mes) ó TOTAL
- Pulse el botón "history" para salir de ajuste.

## Temperatura:

La unidad de temperatura se puede mostrar en grados °Celsius (°C) ó °Fahrenheit (°F)

OUT HI AL LO AL WIND CHILL HI AL LO AL IN HI AL LO AL RH HI AL LO AL  
88 88.8 88 188.8

- Pulse el botón "SET" durante 3 seg.  el icono parpadeara en la pantalla.
- Pulse el botón "SET" 11 veces. la unidad de temperatura parpadeara.
- Pulse el botón "+" of "MIN/MAX" para elegir entre grados °C ó °F
- Pulse el botón "history" para salir de ajuste

## Ajuste de la visualización de la temperatura exterior, windchill (sensación termica) ó dew point (punto de rocío):

- Pulse el botón "SET" 3 veces. E valor de la temperatura parpadeara.
- Pulse el botón "+" ó "MIN/MAX" para elegir entre temperatura exterior, wind chill (sensación termica) ó dew point(punto de rocío).
- Pulse el botón "history" para salir del ajuste.

## Temperatura y humedad interior y exterior:


La temperatura y la humedad interior y exterior, se muestran en la parte inferior de la pantalla.

## Alarma de alta y baja

Las siguientes alarmas se pueden establecer

- Alarma (Despertador).
- Si supera determinada velocidad del viento.
- Determinada dirección del viento
- Superior a determinadas precipitaciones en 1 hora.
- Superior a determinadas precipitaciones en 24 horas.
- Humedad interior maximo y minimo.
- Temperatura interior maximo y minimo.
- Humedad exterior maximo y minimo.
- Temperatura exterior maximo y minimo.
- Sensación Térmica máximo y mínimo.
- Punto de rocío máximo y mínimo.

Cuando aparece el icono  se activa la alarma.

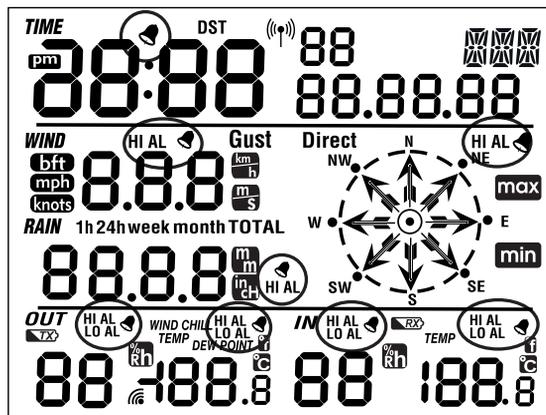

## Ajuste de la alarma:

- Pulse el botón "ALARM" en el modo de alarma alta.
- Pulse el botón "ALARM" en el modo de alarma baja.
- Pulse el botón "ALARM" para el modo de visualización.
- Elija el modo de ALARMA alta o baja de los valores de ajuste correspondiente a las alarmas.
- Pulse el botón "SET" para la funcion deseada.
- Pulse el botón "+" of "MIN/MAX" para elegir el valor.
- Pulse el botón "ALARM" en la opción elegida para activar o desactivar la alarma.
- Pulse el botón "history" para salir del modo ajuste.

## Nota:

Para la alarma (despertador), no importa si se cambia el valor de la alarma en alta o en baja. Si se cambia uno de los 2 valores cambia el otro. Una vez que la hora programada se alcanza, la alarma sonara.

### Alarma desactivada:

Si una de las posibles alarmas se activa sonara durante 120 segundos. El icono correspondiente parpadeara. Pulse cualquier tecla para detener la señal de alarma. Si la alarma se mantiene durante 3 horas, continua el mismo nivel y el parpadeo del icono. Despues de 3 horas solo continua la señal sonora. La alarma se detiene automaticamente cuando el valor queda fuera del rango de la alarma.

### Visualización de los valores Maximos y minimos:

- Pulse el botón **"MIN/MAX"** para mostrar los valores maximos.
- Pulse de nuevo el botón **"MIN/MAX"** para mostrar los valores minimos.
- Pulse de nuevo el botón **"MIN/MAX"** para mostrar los valores normales.

### Restablecer los valores establecidos como máximos y mínimos:

#### Valores Maximos:

- Pulse el botón **"MIN/MAX"** para ver los valores máximos.
- Pulse el botón **"+"** para el valor máximo de la dirección del viento.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para ver el valor máximo GUST de las ráfagas de viento.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor máximo de precipitaciones en 1 hora.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor máximo de precipitaciones en 24 horas.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor máximo de precipitaciones en una semana.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor máximo de precipitaciones en un mes.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor máximo de humedad exterior.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor máximo de la temperatura exterior.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor máximo de la sensación térmica.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor máximo del punto de rocío.

- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor máximo de humedad interior.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor máximo de la temperatura exterior.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"history"** para salir del modo ajuste

#### Valores Minimos:

- Pulse el botón **"MIN/MAX"** 2 veces para ver los valores minimos.
- Pulse el botón **"+"** para el valor minimo de la humedad exterior.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor minimo de la temperatura exterior.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor minimo de la sensación termica.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor minimo del punto de rocío.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor minimo de la humedad interior.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"+"** para el valor minimo de la temperatura interior.
- Pulse el botón **"SET"** durante 3 segundos para que este valor se restablezca.
- Pulse el botón **"history"** para salir del modo ajuste

:  
Cada 3 horas, los valores actuales se almacenan en la memoria. Solo se pueden ver las mediciones de las últimas 24 horas.

Los siguientes datos se almacenan en la memoria:

- Viento
- GUST (rafagas)
- Dirección del viento
- Temperatura y humedad interior
- Temperatura y humedad exterior

La hora tambien se almacena en la memoria.

- :
- Pulse el botón **"HISTORY"** para acceder a la pantalla de historia.
  - Pulse el botón **"MIN/MAX"** para retroceder en el historico en pasos de 3 horas.
  - Pulse el botón **"+"** para avanzar en el historico en pasos de 3 horas.

### Borrar Historico:

- Pulse el botón "**HISTORY**" con el fin de mostrar los datos guardados.
- Pulse el botón "**SET**". "**CLEAR**" parpadeara en la pantalla.
- Pulse durante 2 segundos el botón "**SET**" hasta que se oiga un pitido.
- Pulse por lo menos 10 segundos el botón "**HISTORY**" para volver a la vista normal.

:

Para volver a los valores predeterminados de fabrica, restablecer la unidad interior:

- Pulse durante 20 segundos el botón "+" durante la funcion normal.
- Het display laat alle iconen zien.

### Bateri :

Si el nivel de bateria de la unidad interior es bajo, el simbolo de la bateria se vera  vacio, Cambie las baterias de la unidad interior.

Si el nivel de bateria de la unidad exterior es bajo, el simbolo de la bateria se vera  vacio, Cambie las baterias de la unidad exterior.

## CALIBRADO

Si los valores medidos difieren de los valores actuales, por ejemplo, si la unidad exterior se coloca en un techo y el aire es más frío o porque la unidad exterior se coloca en una pared donde no entra el viento. Por estos y otros motivos se pueden ajustar todos los valores.

Con la calibración se ajustan en la pantalla todos los valores medidos, lo puede ajustar con otros equipos de medida o con partes meteorológicos. Esto le permite realizar los ajustes para que sean valores reales.

### Iniciar la calibración:

- Pulse durante 8 segundos el botón "**HISTORY**" para iniciar calibración. El icono de la velocidad del viento parpadeara.
- Pulse el botón "+" o "**MIN/MAX**" para elegir el valor. El numero que se defina aqui, se multiplica por el valor medido para determinar asi el valor final. Los valores medidos no se ajustan.
- Pulse el botón "**SET**" para mostrar los valores actuales de las precipitaciones y ajustarlo.
- Pulse el botón "+" o "**MIN/MAX**" para elegir el valor. El numero que se defina aqui, se multiplica por el valor medido para determinar asi el valor final. Los valores medidos no se ajustan. La medida estandar es la minima del pluviometro (0,3mm).
- Pulse el botón "**SET**" para mostrar el historial de precipitaciones y ajustarlo.
- Pulse el botón "+" o "**MIN/MAX**" para elegir el valor. El numero que se defina aqui debe corresponder a las precipitaciones recogidas en la ultima hora es decir, la situación actual. Las otras mediciones para 24 horas, semana, y mes, no deben ajustarse. El nuevo valor de la ultima hora se guarda en la posición total, Con este ajuste la posición total queda ajustada.
- Pulse el botón "**SET**" para acceder al valor de la humedad exterior y ajustar el valor.
- Pulse el botón "+" o "**MIN/MAX**" para elegir el valor. El numero que se define aqui tiene que corresponder al valor real de la humedad exterior.
- Pulse el botón "**SET**" para acceder al valor de la de la temperatura exterior.
- Pulse el botón "+" o "**MIN/MAX**" para elegir el valor. El numero que se define aqui tiene que corresponder al valor real de la temperatura exterior.
- Pulse el botón "**SET**" para acceder al valor de la humedad interior.

- Pulse el botón “+” o “MIN/MAX” para elegir el valor.  
El numero que se define aqui tiene que corresponder al valor real de la humedad interior.
- Pulse el botón “SET” para acceder al valor actual de la temperatura interior.
- Pulse el botón “+” o “MIN/MAX” para elegir el valor.  
El numero que se define aqui tiene que corresponder al valor real de la temperatura interior.

---

:  
Rango de medición de temperatura:  
-10°C ~ +60°C (14°F ~ 140°F)  
tolerancia: 0.1°C (0,2°F)

Rango de medición de la humedad:  
10% ~ 99% humedad relativa  
tolerancia: 1%

Alarma (despertador):  
120 segundos

Alimentación:  
3 x 1,5V pilas, formato AA, alcalina

:  
Rango de medición de temperatura:  
-40°C ~ +65°C (-40°F ~ 149°F)  
precisión ± 1°C  
tolerancia: 0.1°C (0,2°F)

Rango de medición de la humedad:  
10% ~ 99% humedad relativa  
precisión: ±5%

Volumen de precipitaciones:  
0 - 9999mm  
precisión ±10%  
tolerancia: 0,3mm para un volumen < 1000mm  
1 mm para un volumen > 1000mm

Velocidad del viento:  
0 ~ 160 km/h (0~100mph)  
precisión: ± 1m/s para una velocidad < 10m/s  
± 10% para una velocidad > 10m/s

Intervalo de transmisión del termómetro exterior:  
48 segundos

Índice de protección de la humedad: IPX3

Alimentación:  
2x 1,5V pilas, formato AA, alcalina

Frecuencia de transmisión: 868MHz

Alcance: ± 50 meter

## RESET /

Si observa que los valores se pierden, o detecta un fallo de la WS-2900 es aconsejable restablecer la unidad interior y exterior, para ello:

- Retire las pilas de la unidad interior y exterior.
- Espere al menos 10 segundos.
- Coloque las pilas o reemplácelas por otras nuevas .

A continuación, consulte el capítulo de instalación.


Si el problema persiste, pongase en contacto con el servicio post-venta de Alecto al telefono:

+31 (0) 73 6411 355

## MANTENIMIENTO

Limpie la unidad interior periódicamente con un paño húmedo.

Limpie el medidor de lluvia con un paño húmedo. Asegurese de que los orificios (superior e inferior) de la unidad exterior estén limpios. Asegurese de que la superficie del colector de lluvia este limpio. Para estos, abra la unidad aflojando los 3 tornillos de la parte inferior y quitar la tapa.

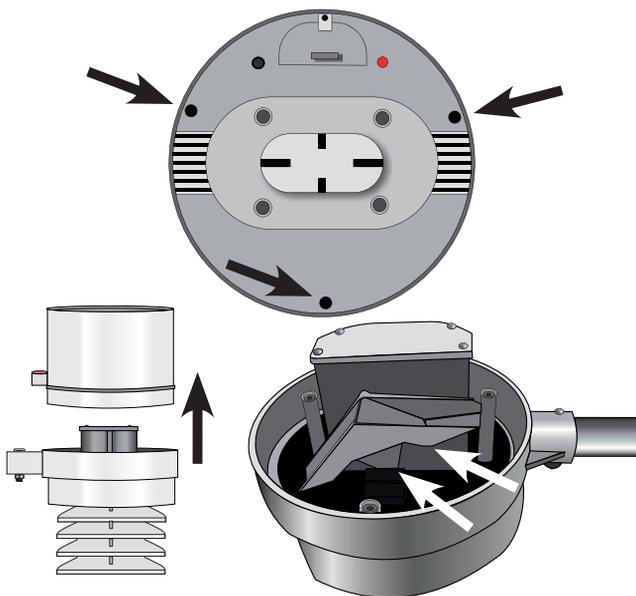

Limpie el interior del medidor de lluvia, escala, la suciedad y los insectos. Asegurese que el eje del pluviómetro este limpio y pueda girar sin fricción. Limpie la tapa del pluviómetro.

Limpie el anemómetro y medidor de viento, con un paño suave, ligeramente húmedo. Eliminar cualquier obstrucción, estos elementos son muy delicados, por lo que pueden romperse con facilidad.

## GARANTIA

Nombre:  
Dirección:  
C.P.:  
Población:  
Telefono:

El WS-2900 tiene una garantía de 24 MESES, a partir de la fecha de compra. Garantizamos la reparación gratuita de los defectos causados por los materiales o el proceso de fabricación. Esta garantía tendrá efecto a partir de la revisión y la conformidad por parte del importador.

### COMO PROCEDER:

Si detecta algún defecto, consulte primero el manual para solucionarlo, si esto no es posible, consulte con su proveedor o remita su reclamación por escrito, acompañado de su tarjeta de garantía y la factura de compra.

### PERDIDA DE GARANTIA:

El uso inadecuado, conexiones defectuosas, fugas de las pilas el uso de piezas o accesorios no originales, negligencia y defectos ocasionados por incendios, inundaciones, caída del rayo y cualquier otro desastre natural.


Por modificaciones o reparaciones realizadas por servicios técnicos no autorizados.

Transporte incorrecto de la unidad sin un embalaje adecuado y si no está acompañado por la garantía y la factura de compra.



Tampoco están incluidas cualquier otra responsabilidad o posibles reclamaciones de daños y perjuicios.

	Service	
	Help	Aziëlaan 12 's-Hertogenbosch
		WWW.HESDO-SERVICE.NL INFO@HESDO-SERVICE.NL
		NL +31 (0) 73 6411 355 FR +32 (0) 3 238 5666



# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

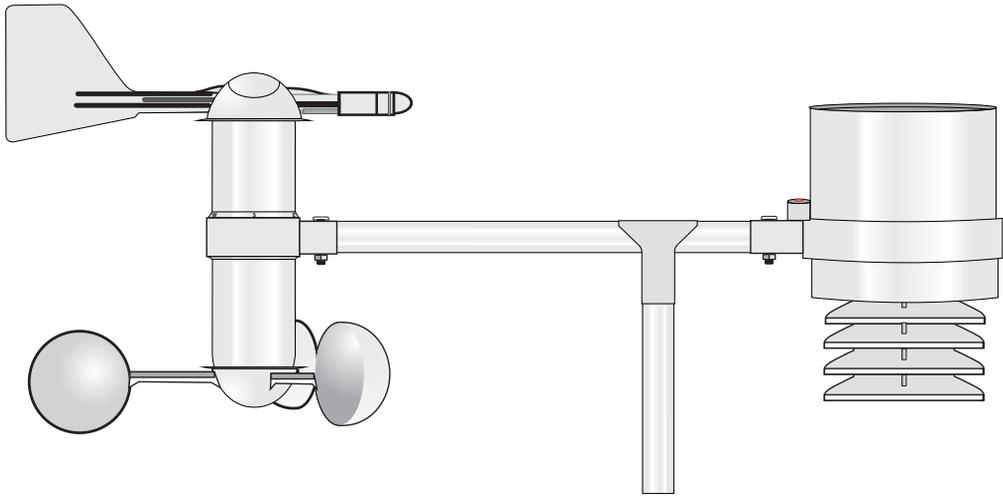


①

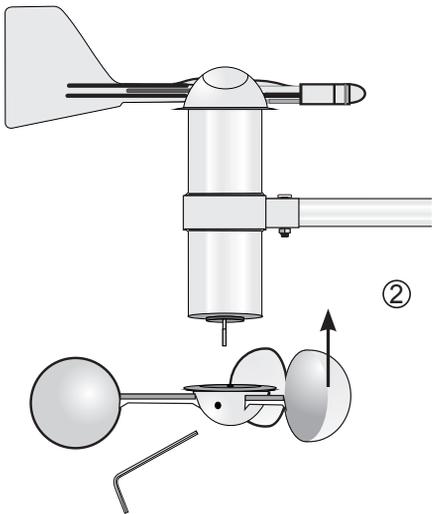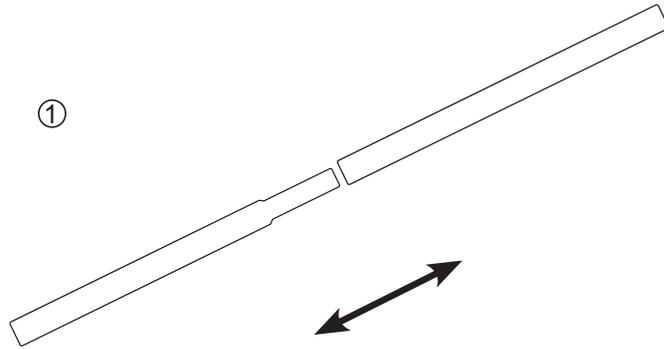

②

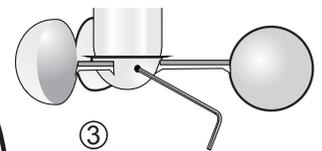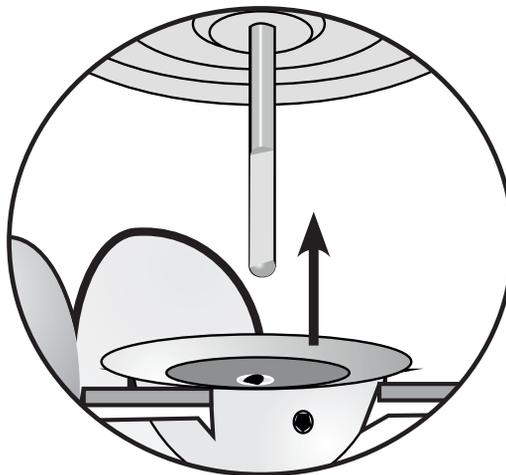

③

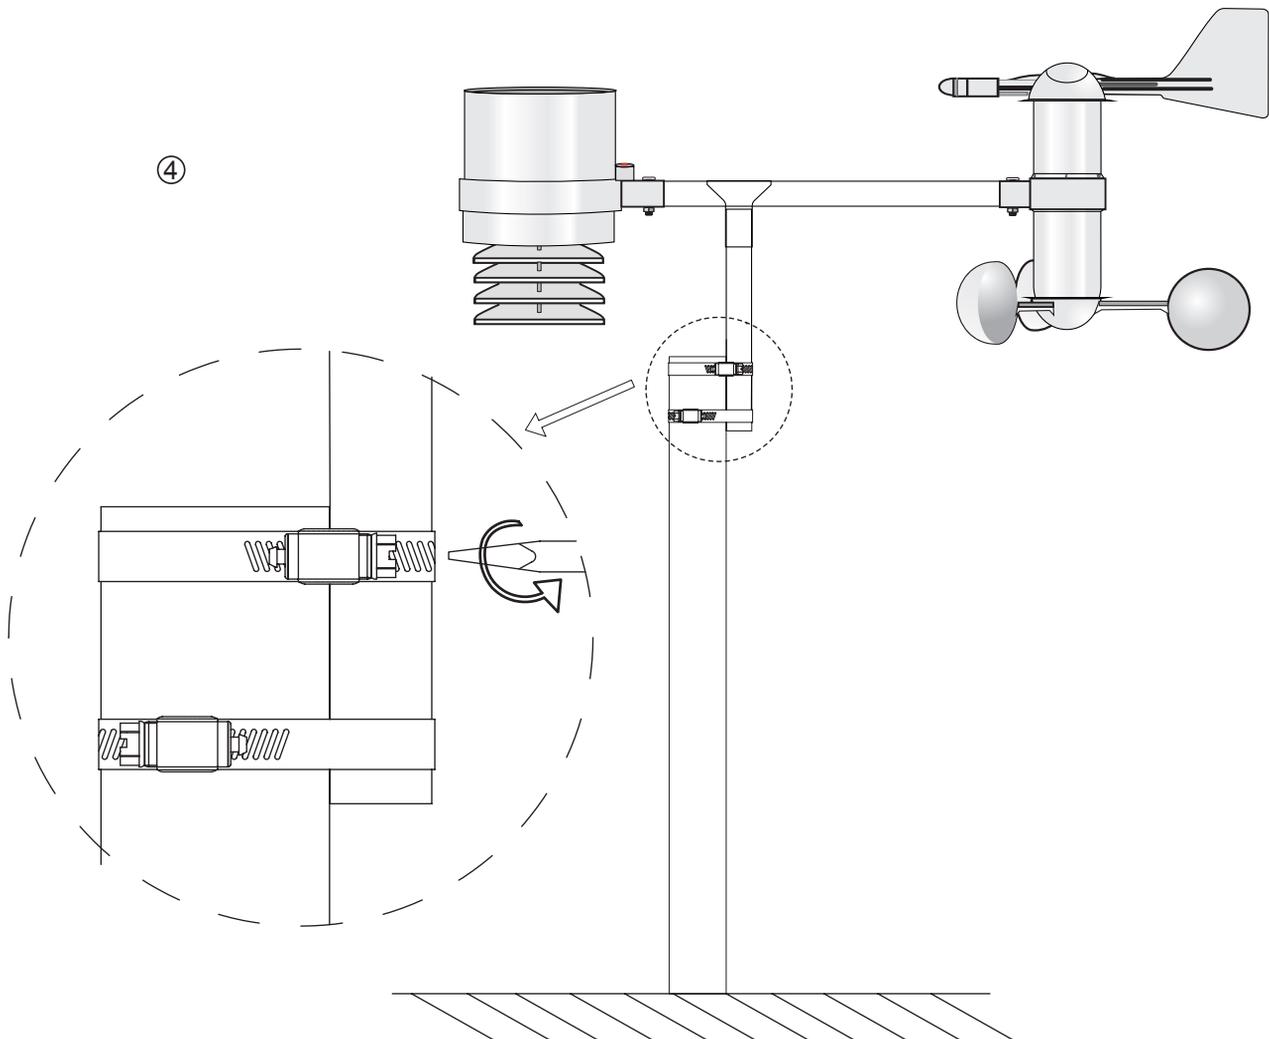

Service



Help



**Alecto**<sup>®</sup>

Aziëlaan 12  
's-Hertogenbosch



[WWW.HESDO-SERVICE.NL](http://WWW.HESDO-SERVICE.NL)  
[INFO@HESDO-SERVICE.NL](mailto:INFO@HESDO-SERVICE.NL)



NL +31 (0) 73 6411 355  
FR +32 (0) 3 238 5666